



Annexe B : Plan de maintien de l'actif

SDC de la Tour Notre-Dame, Révision 2

Préparé par :

Jonas Depatie, ing. M.Sc., Directeur - maintien d'actifs (Numéro de membre : 5034970)

Tableau décrivant les réparations majeures et remplacements envisageables sur 100 ans.

¹ Coût actuel des travaux, avant taxes et sans inflation.² Coût avec taxes et inflation annuelle à 3.62%.

* Les taxes utilisées sont de 14.975%.

Échéance	Code Unifomat II	Élément	Type	Description des travaux	Coût estimé
2023	A3010	Dalle sur sol des garages	Réparation majeure	La surface d'enrobé bitumineux devra faire l'objet d'interventions, tels que le scellement de fissures et l'application d'un enduit de scellement en surface. Ces interventions sont essentielles à la préservation de l'intégrité de la dalle sous-jacente. L'application d'un enduit de scellement à base de bitume, d'acrylique ou d'époxy permet une protection accrue et facilitent le nettoyage de la surface du revêtement. Ces interventions sont à prévoir tous les sept (7) ans. Une provision récurrente a été prévu pour financer ces interventions.	3 000 \$ ¹ 3 449 \$ ²
2023	B1010	Dalle structurale en béton - Balcon	Provision pour réparation majeure	Retirer le béton malsain et délaminé. Ensuite effectuer un nettoyage de l'armature afin d'enlever toute trace de corrosion, d'appliquer un enduit anticorrosion afin d'empêcher le retour de cette dernière et de terminer l'intervention avec la mise en place d'un béton de réparation.	20 000 \$ ¹ 22 995 \$ ²
2023	B1080	Garde-corps au toit - Acier peint	Remplacement	Les travaux devront comprendre le remplacement des garde-corps en acier par des éléments comparables.	2 875 \$ ¹ 3 306 \$ ²
2023	C3010	Finis des murs des aires communes de circulation - vinyle	Remplacement Intervention 1 de 4	Remplacement complet du revêtement de vinyle par un modèle plus récent. Ce coût inclut le retrait du revêtement en place, la préparation de la surface et l'installation du nouveau revêtement de vinyle.	45 769 \$ ¹ 52 623 \$ ²
2023	C3020	Finis des plafonds des			

Échéance	Code Uniformat II	Élément	Type	Description des travaux	Coût estimé
2023	D3020	Système de production de chaleur - Plinthe et convecteur électriques	Remplacement	Retirer l'élément désuet et le remplacer par un équipement de capacité énergétique équivalente ou supérieure	5 025 \$ ¹ 5 777 \$ ²
2023	D5061	Génératrice - [Réservoir au mazout]	Réparation majeure	Vider le réservoir en place avant de le retirer. Remplacement du réservoir par un nouveau de même capacité. Raccorder la plomberie au groupe électrogène et s'assurer du bon fonctionnement après l'installation.	2 500 \$ ¹ 2 874 \$ ²
2024	B4050	Portes d'issues et de services extérieures - Acier	Remplacement	Les travaux devraient comprendre le remplacement des portes d'issues et de services donnant sur l'extérieur.	14 000 \$ ¹ 16 679 \$ ²
2024	C2030	Portes des locaux de service	Remplacement	Retirer et remplacer les portes et les cadres des locaux de service.	36 720 \$ ¹ 43 747 \$ ²
2024	C3010	Finis des murs des aires communes de circulation - vinyle	Remplacement Intervention		

Échéance	Code Uniformat II	Élément	Type	Description des travaux	Coût estimé
2025	D2030	Réseaux de drainage sanitaire	Provision pour réparation majeure Intervention 3 de 8	Remplacement d'une partie du réseau sanitaire. D'ordre général, on remplace que les parties désuètes. Dans le cas d'une copropriété, la partie commune est majoritairement composée de canalisation . La provision budgétée tient compte que le remplacement d'une partie du réseau commun sera une intervention difficile à mettre en œuvre, puisque la plupart des conduites sont dissimulées et difficilement accessibles.	13 949 \$ ¹ 17 220 \$ ²
2026	A4010	Dalle structurale des garages - [Membrane d'étanchéité]	Réparation majeure	Travaux correctifs pour déficiences mineures	4 000 \$ ¹ 5 117 \$ ²
2026	B2010	Revêtements de maçonnerie - Système mural à cavité	Réparation majeure	Considérant l'importance des déficiences sur le revêtement de brique nous priorisons un remplacement complet du système mural (maçonnerie, ancrages, polyuréthane), et ce, jusqu'à la surface extérieur du mur de bloc de béton. Ces composants devront être retirés puis disposés à l'extérieur du site. Une fois le murs de blocs exposé, les réparations adéquate devront être faites, suivi de l'application d'un pare-vapeur, l'installation des linteaux structuraux, le système d'isolation et la maçonnerie dans	

Échéance	Code Uniformat II	Élément	Type	Description des travaux	Coût estimé
2027	D2030	Réseaux de drainage sanitaire	Provision pour réparation majeure Intervention 5 de 8	Remplacement d'une partie du réseau sanitaire. D'ordre général, on remplace que les parties désuètes. Dans le cas d'une copropriété, la partie commune est majoritairement composée de canalisation . La provision budgétée tient compte que le remplacement d'une partie du réseau commun sera une intervention difficile à mettre en œuvre, puisque la plupart des conduites sont dissimulées et difficilement accessibles.	13 949 \$ ¹ 18 489 \$ ²
2027	D3041	Système de mise sous pression (apport en air) des corridors communs	Provision pour réparation majeure	Bien qu'un entretien assidu aura une incidence sur la fiabilité du système, des travaux de réparation tout au long de sa vie utile seront inévitables et imprévisibles. Une provision pour ces interventions de réparation est prévu à tout les 40 ans.	22 000 \$ ¹ 29 161 \$ ²
2027	D5090	Panneau d'interphone	Remplacement	Remplacement du panneau d'intercom d'entrée et mise-à-jour des composants du système de télécommunication interne. Ce remplacement nécessitera nécessairement un remplacement des appareils dans les unités d'habitation. La technologie évoluant constamment, nous croyons que le remplacement du panneau sera justifié au bout de 40 années de vie.	35 606 \$ ¹ 47 196 \$ ²

Échéance	Code Uniformat II	Élément	Type	Description des travaux	Coût estimé
2028	D5022	Appareils d'éclairage des issues	Remplacement	Remplacement des appareils d'éclairage de type incandescent par de plus récents. En raison des avancées technologiques dans le domaine de l'éclairage, au moment du remplacement, il serait intéressant de prévoir une modernisation pour des appareils de meilleures efficacités énergétiques.	6 468 \$ ¹ 8 884 \$ ²
2029	C2010	Portes intérieures du vestibule	Remplacement	Retirer et remplacer les battants vitrés et l'entièreté du cadrage et meneaux d'aluminium.	6 000 \$ ¹ 8 539 \$ ²
2029	C2010	Portes intérieures verre et aluminium	Remplacement	Retirer et remplacer les portes vitrées et l'entièreté du cadrage et meneaux d'aluminium.	5 800 \$ ¹ 8 255 \$ ²
2029	C2040	Portes des issues des cages d'escaliers	Remplacement	Retirer et remplacer les portes et cadres intérieurs des issues A et B.	96 190 \$ ¹ 136 897 \$ ²
2029	D2020	Réseaux d'eau domestique	Provision pour réparation majeure Intervention 7 de 8	Remplacement d'une partie du réseau d'eau domestique	

Échéance	Code Uniformat II	Élément	Type	Description des travaux	Coût estimé
2030	D2030	Réseaux de drainage sanitaire	Provision pour réparation majeure Intervention 8 de 8	Remplacement d'une partie du réseau sanitaire. D'ordre général, on remplace que les parties désuètes. Dans le cas d'une copropriété, la partie commune est majoritairement composée de canalisation . La provision budgétée tient compte que le remplacement d'une partie du réseau commun sera une intervention difficile à mettre en œuvre, puisque la plupart des conduites sont dissimulées et difficilement accessibles.	13 949 \$ ¹ 20 571 \$ ²
2031	A1010	Mur de béton coulé en place	Provision pour réparation majeure	La copropriété aura à procéder à des travaux de réparation ou de colmatage de fissures au cours de la vie du bâtiment. Une bonne pratique est de prévoir ces travaux ponctuels, mais incontournables. Une provision a été prévue tous les 15 ans, à compter de 2031, afin de répondre à ce besoin. La méthode de travail adéquate pour la réparation des fissures est à définir avec un professionnel. D'ordre général, on procède à l'injection des fissures au moyen d'un scellant époxydique.	2 500 \$ ¹ 3 820 \$ ²
2031	A4010	Dalle structurale des garages - [Membrane d'étanchéité]	Réparation majeure	Travaux correctifs pour déficiences mineures	4 000 \$ ¹ 6 112 \$ ²

Échéance	Code Uniformat II	Élément	Type	Description des travaux	Coût estimé
2033	B4090	Calfeutrages des portes et fenêtres	Remplacement	Lors de la réfection du calfeutrage, il sera important de retirer complètement l'ancien produit, de nettoyer les surfaces pour ensuite procéder à la mise en place du nouveau calfeutrage.	201 960 \$ ¹ 331 363 \$ ²
2034	C2020	Portes des unités d'habitation	Remplacement	Retirer et remplacer les portes ainsi que les cadres des unités d'habitation.	192 137 \$ ¹ 326 658 \$ ²
2034	C4030	Structures d'acier des escaliers d'issue et garde-corps - escaliers A et B	Remplacement	Réfection du fini des structures, garde-corps, marches et palier des escaliers des issues.	15 750 \$ ¹ 26 777 \$ ²
2034	G2010	Allée piétonne - Pavés imbriqués	Réparation majeure	Les pavés imbriqués nécessitent, au cours de leur vie utile, certaines interventions telles que le nivelage et le remplacement de certaines pièces de pavé. Le nivelage se fait par le retrait des pavés sur la zone à corriger, une correction de la surface des matériaux granulaires (nivellement) et la remise en place des pavés. Une fois en place, les pavés peuvent être stabil	

Échéance	Code Uniformat II	Élément	Type	Description des travaux	Coût estimé
2039	C3030	Finis des planchers des aires communes de circulation - Céramique	Remplacement	Retirer la céramique existante, préparer la surface et installer la nouvelle céramique.	18 000 \$ ¹ 36 557 \$ ²
2039	E1030	Chute à déchets et conteneurs	Réparation majeure	Conteneurs à déchets à restaurer tous les 10 ans. Réparation des conteneurs par une entreprise spécialisée.	5 000 \$ ¹ 10 155 \$ ²
2039	E1030	Chute à déchets et conteneurs	Remplacement	Remplacement des conteneurs à déchets et récupération.	7 500 \$ ¹ 15 232 \$ ²
2040	B4040	Portes d'entrée - Vitrées	Remplacement	Les travaux devraient comprendre le remplacement de l'ensemble des portes d'entrée extérieures (cadre et quincaillerie inclus).	6 500 \$ ¹ 13 679 \$ ²
2040	D1010	Ascenseur et ces composants	Réparation majeure	Restauration de la cabine. Consiste au remplacement des finis actuels	36 000 \$ ¹ 75 761 \$ <

Échéance	Code Uniformat II	Élément	Type	Description des travaux	Coût estimé
2121	G1010	Chaussée en enrobé bitumineux	Remplacement	Réfection complète de l'enrobé bitumineux des allées de circulation et des stationnements extérieurs. La couche d'enrobé sera pulvérisée ou cassée en morceau sur place et les matériaux seront disposés hors du site dans un site autorisé. Une nouvelle couche d'enrobée sera mise en place sur une épaisseur approximative de 75 mm (3").	61 272 \$ ¹ 2 297 932 \$ ²
2122	B4060	Portes élévatrices articulées - Acier	Remplacement	Les travaux doivent comprendre le remplacement des portes de garage et de leur système de levage.	5 000 \$ ¹ 194 307 \$ ²

Fin du document